


SISTEMA DI MICRODOSATURA 2K

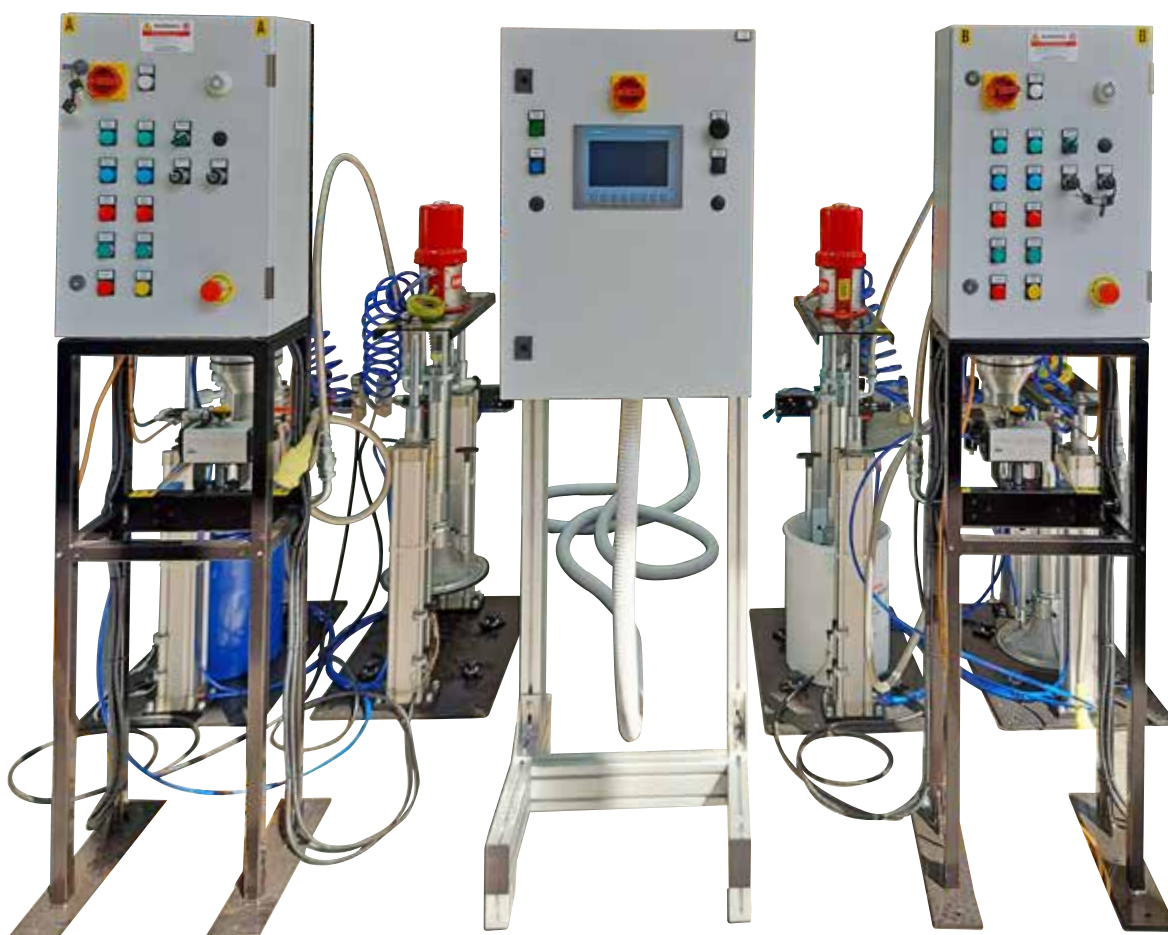

Pagina lasciata intenzionalmente vuota

DECLARATION OF INCORPORATION

(According to Directive 2006/42/EC Annex II B)

THE MANUFACTURER

Larius. s.r.l.

Name

VIA Antonio Stoppani,21

Address

23801

PostCode

LC

Province

Calolziocorte

City

Italia

Country

DECLARES THAT THE MACHINE

2K SYSTEM FOR MICRODOSING

Machine Name

DOSAMIX 2K

Model

VT08062021

Serial Number

2021

Years of Construction

IS IN CONFORMITY (WHEN APPLICABLE) WITH THE PROVISIONS OF THE FOLLOWING DIRECTIVES

- **Directive 2006/42/EC** of the European Parliament and of the council of 17 maggio 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC.
- **Directive 2014/35/EU** of the European Parliament and of the council of 26 febbraio 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits
- **Directive 2014/30/EU** of the European Parliament and of the council of 26 febbraio 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility.

REFERENCE HARMONISED STANDARDS

- **EN ISO 12100:2010** - Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction
- **EN ISO 13850:2015** - Safety of machinery - Emergency stop function - Principles for design
- **IEC 60204-1:2018** - Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements
- **EN ISO 4414:2010** - Pneumatic fluid power - General rules and safety requirements for systems and their components

AND AUTHORIZES TO ESTABLISH THE RELEVANT TECHNICAL DOCUMENTATION ON HIS BEHALF

PIERANGELO CASTAGNA

Name

VIA Antonio Stoppani,21

Address

23801

PostCode

LC

Province

Calolziocorte

City

Italia

Country

The product shown is intended to be incorporated/integrated/assembled into another machine. It is forbidden for the partly completed machine covered by this declaration to be put into service until the machine into which it is to be incorporated has been declared in conformity with the Directive 2006/42/EC

The manufacturer undertakes to transmit, in response to an adequately reasoned request from the national authorities, received within 10 years from the date of signature of this declaration, relevant information on the partly completed machinery.

Place and date

Calolziocorte 05/07/2021

The Manufacturer

LARIUS SRL

Pagina lasciata intenzionalmente vuota

AVVERTENZE

Nella tabella rappresentata di seguito viene descritto il significato dei simboli che sono presenti in questo manuale, che riguardano l'utilizzo, la messa a terra, le operazioni di utilizzo, manutenzione e riparazione di quest'apparecchiatura.

	• Leggere attentamente questo manuale prima di usare l'apparecchiatura. • Un uso improprio può causare danni a cose e persone. • Non utilizzare la macchina se si è sotto l'influenza di droghe o alcol. • Non modificare per nessun motivo l'apparecchiatura. • Utilizzare prodotti e solventi compatibili con le varie parti dell'apparecchiatura, leggendo attentamente le avvertenze del produttore. • Fare riferimento ai Dati Tecnici dell'apparecchiatura presenti nel Manuale. • Controllare l'apparecchiatura giornalmente, se vi sono parti usurate provvedere alla sostituzione utilizzando ESCLUSIVAMENTE ricambi originali. • Tenere bambini ed animali lontano dall'area di lavoro. • Seguire tutte le norme di sicurezza.
	• Segnala il rischio di un infortunio o danno grave all'apparecchiatura se non viene seguito l'avvertimento.
   	FUOCO E PERICOLO DI ESPLOSIONI • Fumi infiammabili, come fumi di solvente e di vernice possono incendiarsi o possono esplodere. • Per prevenire pericoli di incendio o di esplosione: - Usare l'apparecchiatura SOLAMENTE in area ben ventilata. Mantenere l'area di lavoro libera da materiali di scarto. - Eliminare tutte le fonti di innesco; come fiamme pilota, sigarette, torce elettriche portatili, vestiti sintetici (potenziale arco statico), ecc. - Collegare a terra l'apparecchiatura e tutti gli oggetti conduttivi nell'area di lavoro. - Usare solo tubi airless conduttivi e collegati a terra. - Non usare tricloretano, cloruro di metilene, altri solventi di idrocarburo di alogenato o fluidi contenenti tali solventi in apparecchiature di alluminio sotto pressione. Tale uso può causare una reazione chimica pericolosa con possibilità di esplosione. - Non effettuare collegamenti, non spegnere o accendere gli interruttori delle luci se si è in presenza di fumi infiammabili. • Se vengono rilevate scosse o scariche elettriche è necessario interrompere immediatamente l'operazione che si sta effettuando con l'apparecchiatura. • Tenere un estintore nelle immediate vicinanze dell'area di lavoro.
	• Segnala il rischio di lesioni e schiacciamenti alle dita per la presenza di parti mobili nell'apparecchiatura. • Tenersi lontano dalle parti in movimento. • Non utilizzare l'apparecchiatura senza le adeguate protezioni. • Prima di eseguire qualsiasi operazione di controllo o manutenzione dell'apparecchiatura, seguire la procedura di decompressione evitando il rischio di avvio improvviso dell'apparecchiatura.
 	• Segnalano il rischio di reazioni chimiche e rischio di esplosione se non viene eseguito l'avvertimento. • (SE PREVISTA) Esiste il pericolo di ferite o gravi lesioni causate dal contatto con il getto della pistola, in tal caso ricorrere IMMEDIATAMENTE alle cure mediche specificando il tipo di prodotto iniettato. • (SE PREVISTA) Non spruzzare senza aver installato la protezione all'ugello e al grilletto della pistola. • (SE PREVISTA) Non mettere le dita sull'ugello della pistola. • Al termine del ciclo di lavoro e prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione, seguire la procedura di decompressione.
	• Segnala importanti indicazioni e consigli per lo smaltimento o il riciclaggio di un prodotto nel rispetto dell'ambiente.
    	• Segnala la presenza di un morsetto con cavo per la messa a terra. • Utilizzare SOLAMENTE cavi di prolunga a tre fili ed uscite elettriche con messa a terra. • Prima di iniziare a lavorare, assicurarsi che l'impianto elettrico sia provvisto di messa a terra e conforme alle norme di sicurezza. • Il fluido ad alta pressione che esce dalla pistola o da possibili perdite può causare iniezioni nel corpo. • Per prevenire pericoli di incendio o di iniezione: - (SE PREVISTA) Usare il blocco di sicurezza del grilletto della pistola quando non si spruzza. - (SE PREVISTA) Non mettere le mani o le dita sull'ugello della pistola. Non tentare di arrestare perdite con le mani, il corpo o altro. - (SE PREVISTA) Non puntare la pistola verso se stessi o verso chiunque altro. - (SE PREVISTA) Non spruzzare senza l'apposita protezione dell'ugello. - Eseguire lo scarico della pressione del sistema alla fine della spruzzatura e prima di qualsiasi operazione di manutenzione. - Non usare componenti la cui pressione di utilizzo è inferiore alla pressione massima del sistema. - Non lasciare che i bambini utilizzino l'apparecchiatura. - (SE PREVISTA) Porre molta attenzione al possibile contraccolpo quando azionate il grilletto della pistola. • Se il fluido ad alta pressione penetra nella pelle, apparentemente la ferita può assomigliare ad un "semplice taglio", ma in realtà può essere un danno molto serio. Dare subito un trattamento medico adeguato alla parte ferita.
   	• Segnalano l'obbligo di indossare guanti, occhiali e maschere di protezione. • Indossare indumenti conformi alle norme di sicurezza vigenti nel paese dell'utilizzatore. • Non indossare bracciali, orecchini, anelli, catenine o altri oggetti che possono intralciare il lavoro dell'operatore. • Non indossare indumenti con maniche larghe, sciarpe, cravatte o qualsiasi capo che possa impigliarsi nelle parti in movimento dell'apparecchiatura durante il ciclo di lavoro e operazioni di controllo e manutenzione.



TRASPORTO E DISIMBALLAGGIO

- Rispettare scrupolosamente l'orientamento dell'imballaggio indicato esternamente da scritte o simboli.
- Prima di installare l'apparecchiatura, si predisponga un ambiente idoneo con lo spazio necessario, la corretta illuminazione, la pavimentazione pulita e liscia.
- Tutte le operazioni di scarico e movimentazione dell'apparecchiatura sono di pertinenza dell'utilizzatore che dovrà fare molta attenzione per evitare di provocare danni alle persone o all'apparecchiatura.

Per l'operazione di scarico si utilizzi del personale specializzato ed abilitato (*carrellisti, gruisti ecc.*) ed un mezzo di sollevamento idoneo che abbia portata adeguata al peso dell'imballo e si rispettino tutte le norme di sicurezza.

Il personale dovrà essere dotato delle necessarie protezioni individuali.

- Il costruttore declina ogni responsabilità relativa allo scarico ed al trasporto dell'apparecchiatura sul luogo di lavoro.
- Verificare l'integrità dell'imballo all'atto del ricevimento. Togliere l'apparecchiatura dall'imballo e controllare che non abbia subito danni durante il trasporto.

Qualora si riscontrassero componenti danneggiati, contattare tempestivamente il Costruttore e l'Agente di trasporto. Il termine massimo per le comunicazioni di danneggiamento è di 8 giorni dalla data di ricevimento dell'apparecchiatura.

La comunicazione dovrà avvenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al costruttore ed al trasportatore.

- Lo smaltimento dei materiali di imballaggio, a carico dell'utilizzatore, dovrà essere eseguito in conformità alle normative vigenti nel paese di utilizzo dell'apparecchiatura. È comunque buon comportamento riciclare il più possibile in modo ecologico i materiali dell'imballaggio.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Le condizioni di garanzia non vengono applicate in caso di:

- procedure di lavaggio e pulizia dei componenti non eseguite correttamente e che causano malfunzionamento, usura o danneggiamento dell'apparecchiatura o parti di essa;
- uso improprio dell'apparecchiatura;
- uso contrario alla normativa nazionale prevista;
- installazione non corretta o difettosa;
- modifiche, interventi e manutenzioni non autorizzate dal costruttore;
- utilizzo di ricambi non originali e non relativi al modello specifico;
- inosservanza totale o parziale delle istruzioni.



NORME DI SICUREZZA



Leggere attentamente ed integralmente le seguenti istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

Custodire con cura le istruzioni.



La manomissione o la sostituzione non autorizzata di una o più parti che compongono l'apparecchiatura, l'uso di accessori, di utensili, di materiali di consumo diversi da quelli raccomandati dal costruttore, possono rappresentare pericolo di infortunio e sollevano il costruttore da responsabilità civili e penali.



- IL DATORE DI LAVORO DOVRÀ PROVVEDERE AD ISTRUIRE IL PERSONALE SUI RISCHI DI INFORTUNI, SUI DISPOSITIVI DI SICUREZZA DELL'OPERATORE E SULLE REGOLE ANTINFORTUNISTICHE GENERALI PREVISTE DALLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI E DELLA LEGISLAZIONE DEL PAESE IN CUI È INSTALLATA L'APPARECCHIATURA OLTRE CHE LE NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO AMBIENTALE.
- IL COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DOVRÀ RISPETTARE SCRUPolosAMENTE LE NORME ANTINFORTUNISTICHE DEL PAESE IN CUI È INSTALLATA L'APPARECCHIATURA OLTRE CHE LE NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO AMBIENTALE.
- TENERE IN ORDINE L'AREA DI LAVORO. DISORDINE SUL POSTO DI LAVORO COMPORTA PERICOLO DI INCIDENTI.
- MANTENERE SEMPRE UN BUON EQUILIBRIO EVITANDO POSIZIONI MALSICURE.
- PRIMA DELL'UTILIZZO CONTROLLARE SCRUPolosAMENTE CHE NON VI SIANO PARTI DANNEGGIATE E CHE L'APPARECCHIATURA SIA IN GRADO DI EFFETTUARE IL SUO LAVORO IN MODO CORRETTO.
- OSSERVARE SEMPRE LE ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA E LE NORMATIVE VIGENTI.
- NON PERMETTERE CHE PERSONE ESTRANEE POSSANO ACCEDERE ALL'AREA DI LAVORO.
- NON SUPERARE **MAI** LE PRESSIONI MASSIME DI ESERCIZIO INDICATE.
- (SE PREVISTA) NON DIRIGERE **MAI** LA PISTOLA VERSO SE STESSI O ALTRE PERSONE. IL CONTATTO CON IL GETTO PUÒ CAUSARE SERIE FERITE.
IN CASO DI FERITE PROCURATE DAL GETTO DELLA PISTOLA RICORRERE SUBITO ALLE CURE DI UN MEDICO SPECIFICANDO IL TIPO DI PRODOTTO INIETTATO.
NON SOTTOVALUTARE MAI UNA LESIONE PROCURATA DALL'INIEZIONE DI UN FLUIDO.
- TOGLIERE SEMPRE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA E SCARICARE LA PRESSIONE NEL CIRCUITO PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI CONTROLLO O DI SOSTITUZIONE DEI PARTICOLARI DELL'APPARECCHIATURA.
- NON MODIFICARE MAI NESSUN PARTICOLARE

DELL'APPARECCHIATURA. VERIFICA REGOLARMENTE I COMPONENTI DEL SISTEMA. SOSTITUIRE I PARTICOLARI DANNEGGIATI O USURATI.

- (QUANDO PREVISTI) STRINGERE E CONTROLLARE TUTTI I RACCORDI DI COLLEGAMENTO TRA LA POMPA, IL TUBO FLESSIBILE E LA PISTOLA (SE PREVISTA) PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIATURA.
- UTILIZZARE SEMPRE IL TUBO FLESSIBILE PREVISTO NEL CORREDO STANDARD DI LAVORO. L'IMPIEGO DI ACCESSORI O ATTREZZATURA DIVERSI DA QUELLI RACCOMANDATI NEL PRESENTE MANUALE PUÒ ESSERE CAUSA DI INFORTUNI.
- IL FLUIDO CONTENUTO NEL TUBO FLESSIBILE PUÒ ESSERE MOLTO PERICOLOSO. MANEGGIARE CON CURA IL TUBO FLESSIBILE. NON TIRARE IL TUBO FLESSIBILE PER SPOSTARE L'APPARECCHIATURA. NON UTILIZZARE MAI UN TUBO FLESSIBILE DANNEGGIATO O RIPARATO.

Evitare assolutamente di spruzzare prodotti infiammabili o solventi in ambienti chiusi.

Evitare assolutamente di utilizzare l'apparecchiatura in ambienti saturi di gas potenzialmente esplosivi.

Verificare sempre la compatibilità del prodotto con i materiali che compongono l'apparecchiatura (pompa, pistola, tubo flessibile e accessori) con i quali può venire a contatto. Non utilizzare vernici o solventi che contengono idrocarburi alogenati (come il cloruro di metilene). Questi prodotti a contatto con parti in alluminio dell'apparecchiatura possono causare pericolose reazioni chimiche con rischio di esplosione.

L'elevata velocità di scorrimento del prodotto nel tubo flessibile può creare elettricità statica che si manifesta con piccole scariche e scintille. Si raccomanda di collegare a terra l'apparecchiatura. La pompa è collegata a terra dal filo di massa del cavo dell'alimentazione elettrica. La pistola è collegata a terra mediante il tubo alta pressione flessibile. Tutti gli oggetti conduttori che si trovano in prossimità della zona di lavoro devono essere collegati a terra.



Se il prodotto da utilizzare è tossico evitare l'inalazione e il contatto, utilizzando guanti protettivi, occhiali di protezione e appropriate maschere.

Prendere appropriate misure di protezione dell'udito se si lavora nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura.



Evitare di avvicinarsi eccessivamente allo stelo pistone della pompa quando questa è in funzione o in pressione. Un movimento improvviso o brusco dello stelo pistone può provocare lesioni o schiacciamenti alle dita.

DATI TECNICI PER POMPA VEGA 13:1


	VEGA 13:1
Campo di regolazione pressione aria	2-8 bar / 200-120 psi
Pressione massima uscita fluido	104 bar / 1560 psi
Portata per ciclo	43 cm ³
Portata a 60 cicli al minuto	2,6 l/min
Ingresso aria	3/8" BSPP (F)

	VEGA 13:1
Uscita materiale	1/2" BSPP (M)
Materiale pompante	Acciaio zincato
Materiale pistone	INOX AISI 420B
Materiale guarnizioni	PTFE+PE 1000
Diametro motore e corsa pistone	Ø 3" - 3" / Ø 75mm - 75mm




PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

La funzione dell'apparecchiatura è quella di dosare, miscelare ed erogare in maniera precisa i due prodotti. E' pensata e realizzata per un uso professionale da parte di operatori addestrati. L'impianto si compone di 4 pompe VEGA 13:1 (1) di cui due contengono il prodotto A e due il prodotto B, montate su paranchi bicolonna a leva con fusti da 30 litri (2). Le pompe sono collegate due a due ad un SISTEMA DI CAMBIO FUSTO AUTOMATICO (3) che permette un ciclo di lavorazione continuo anche in caso di fusto vuoto: infatti il sistema riconosce, attraverso dei sensori collocati sui paranchi, la scarsità del prodotto nel fusto mettendo automaticamente in funzione l'altro e permettendo all'operatore di sostituirlo con uno nuovo senza interrompere il ciclo di lavorazione. Entrambi i sistemi di cambio fusto automatico sono collegati ad un PANNELLO DI CONTROLLO centrale (4) che garantisce la miscelazione e il dosaggio dei materiali A e B che, una volta prelevati dai relativi fusti, passano attraverso le rispettive pompe ingranaggi (5) e raggiungono le pistole (6) montate su un'asta. Soltanto qui, avviene la miscelazione dei componenti A e B che verranno dosati ed erogati sul pezzo da lavorare in base ai parametri impostati sul pannello (4). Ogni volta che la macchina si ferma esiste un tempo di POT-LIFE per evitare che il prodotto rimasto nel miscelatore si indurisca.

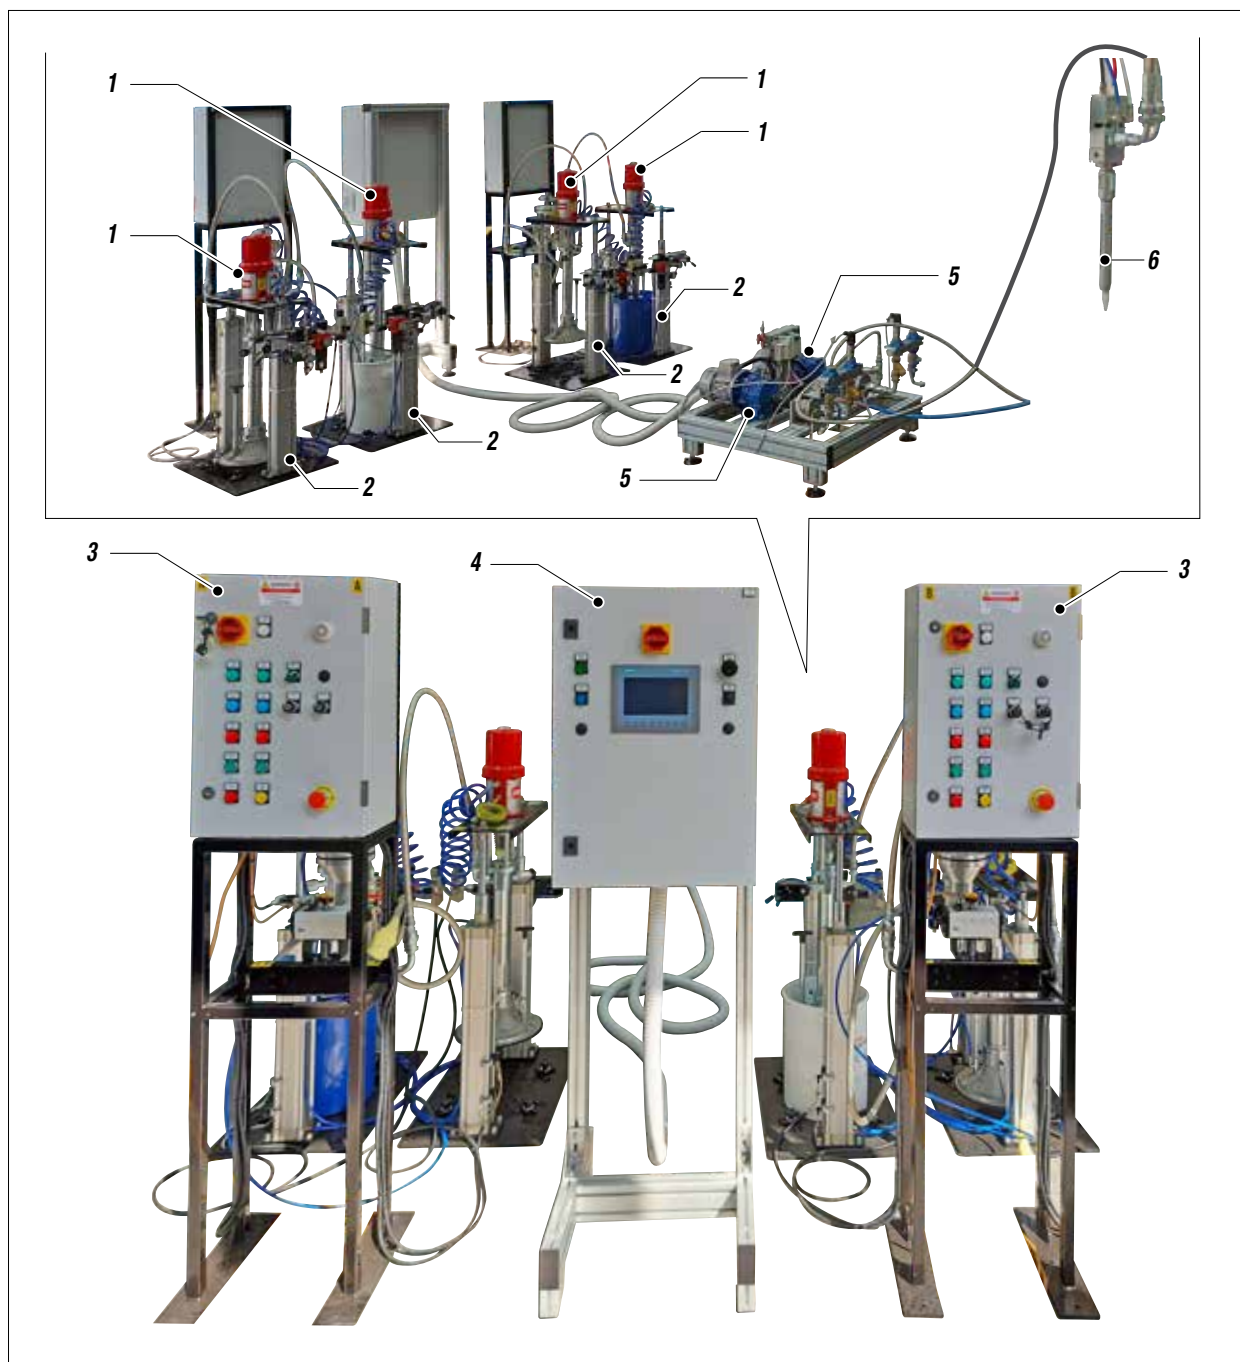

SCHEMA IMPIANTO

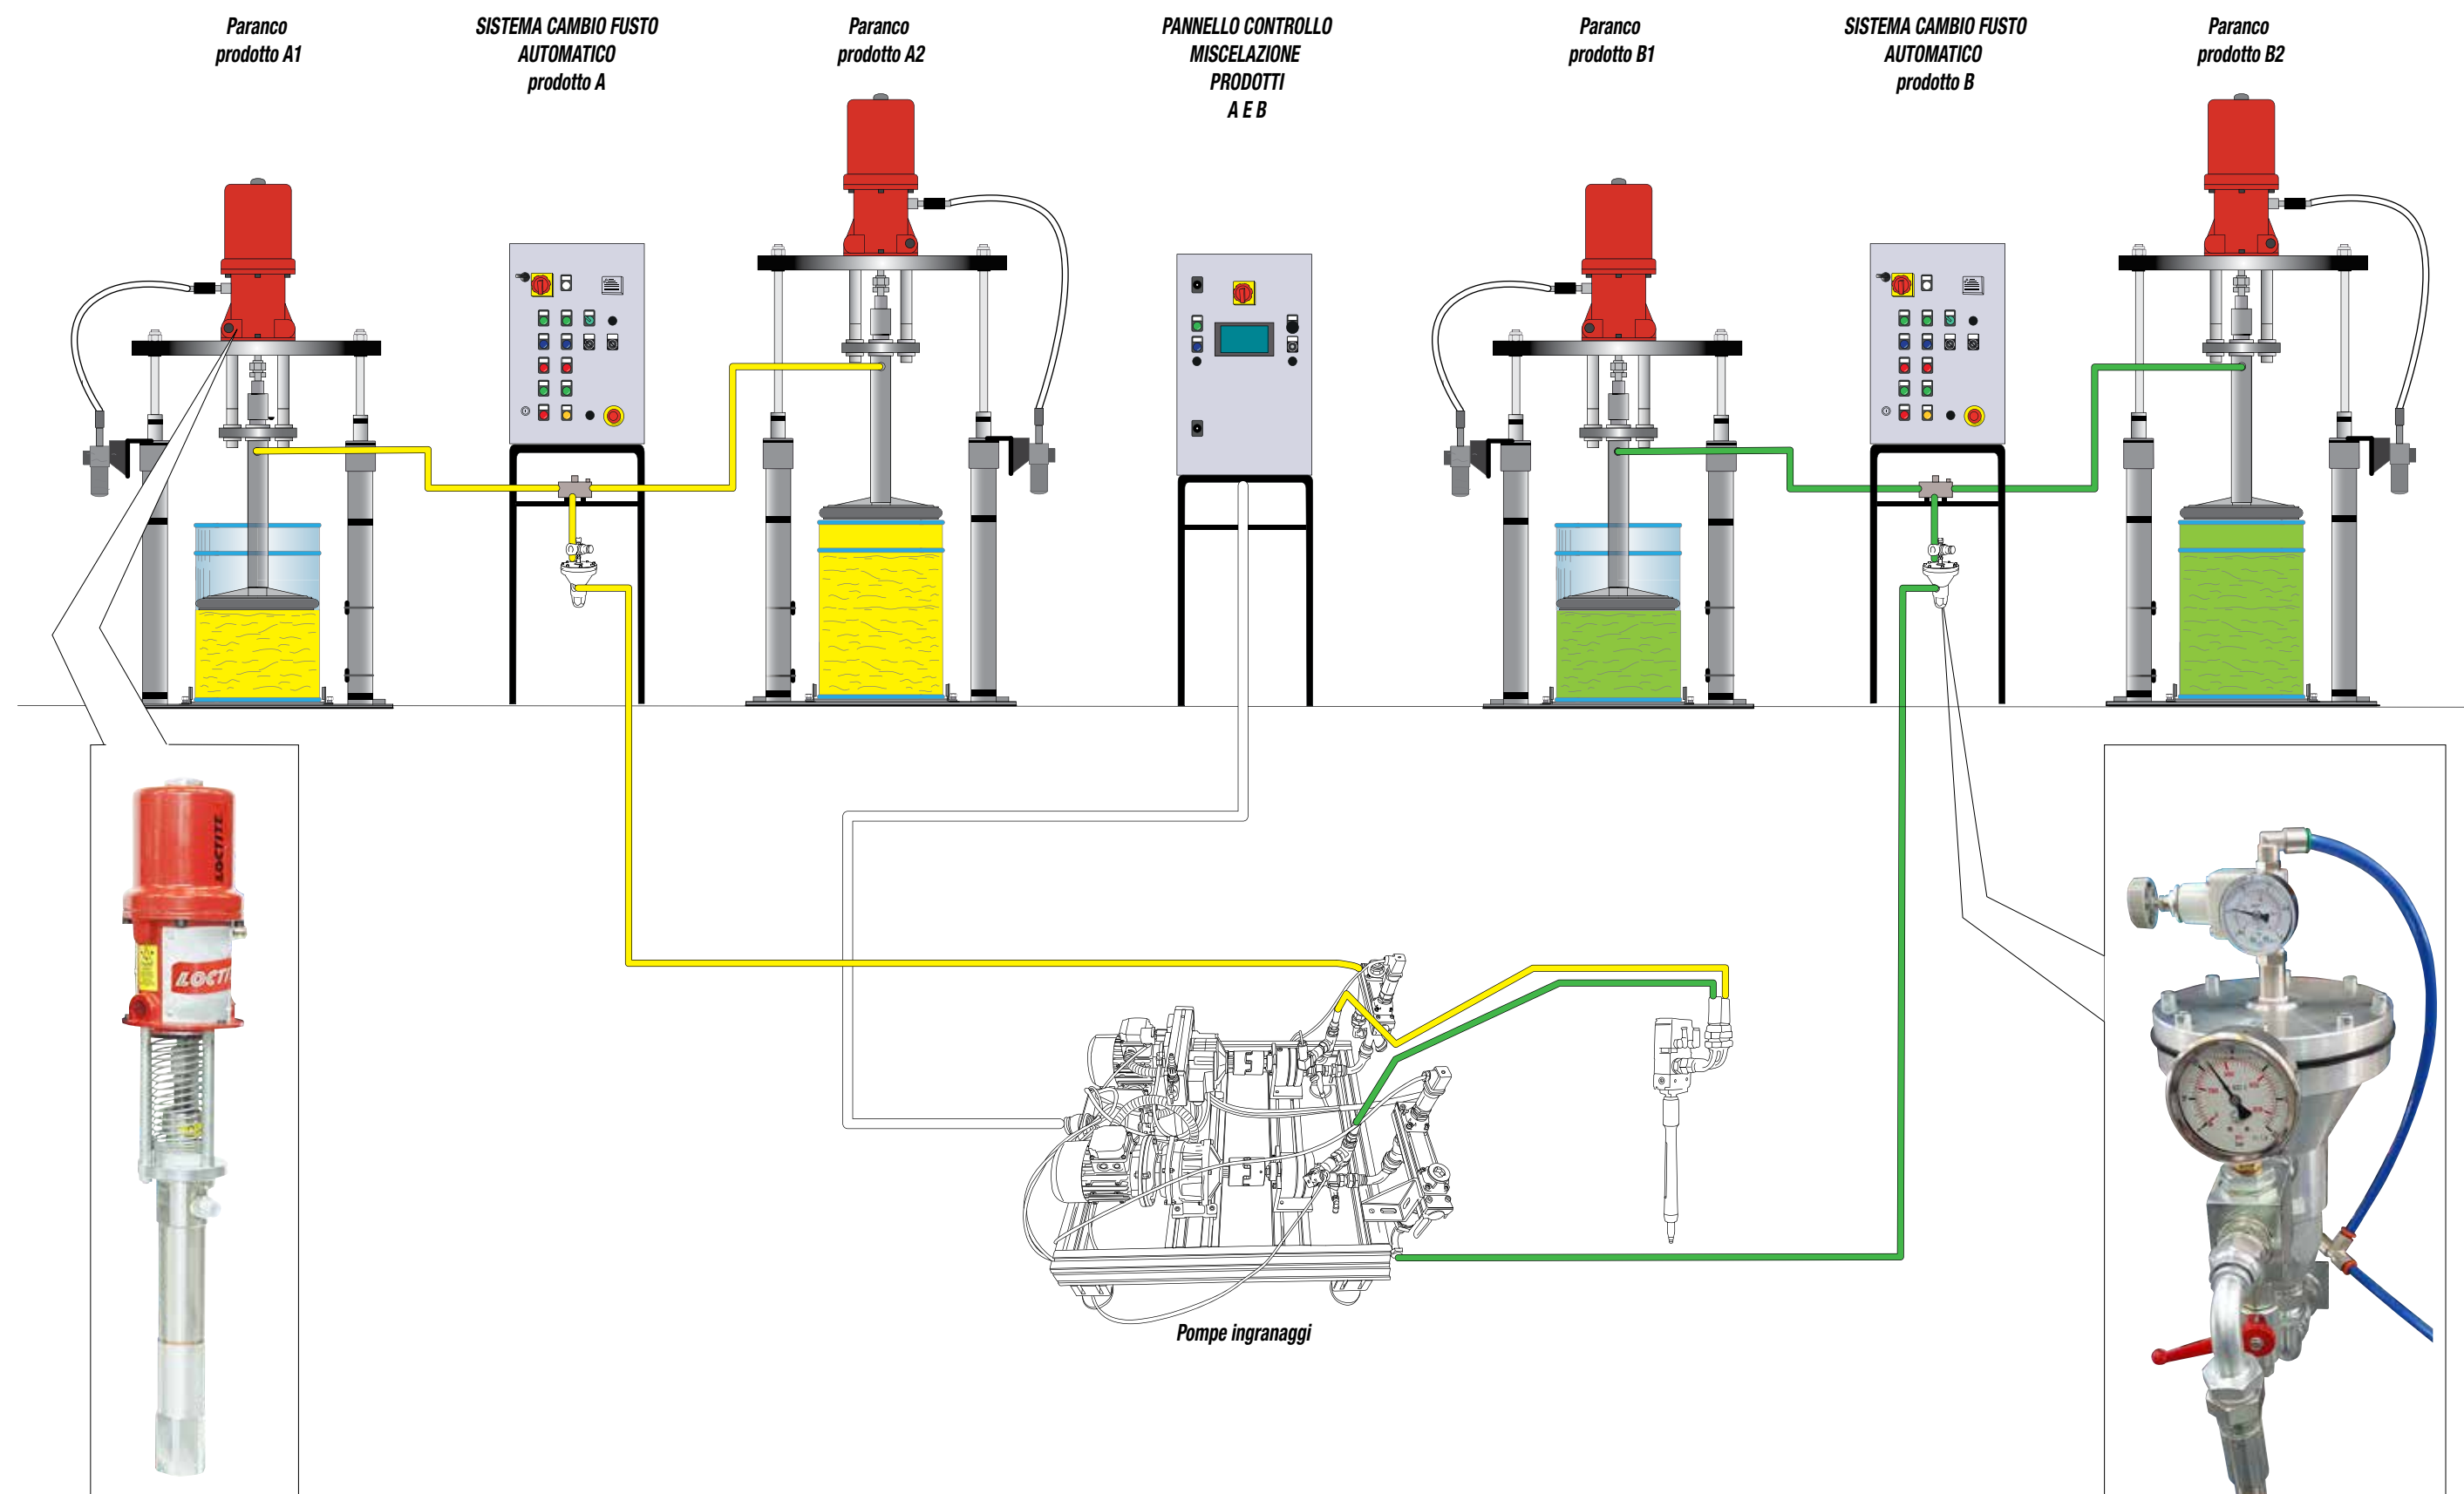


DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIATURA

PANNELLO DOSA MIX 2K




Pos.	Descrizione
1	Pannello dosamix 2k
2	Interruttore generale
3	Pulsante di arresto
4	Sirena allarme
5	Pulsante di marcia
6	Reset allarme

SISTEMA CAMBIO FUSTO AUTOMATICO

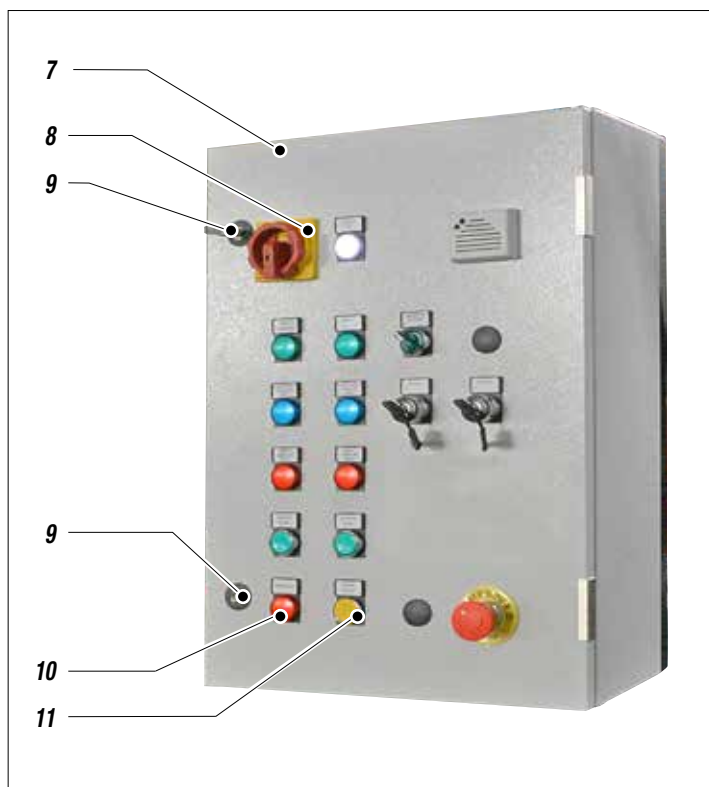


Pos.	Descrizione
7	Pannello sistema cambio fusto automatico
8	Interruttore generale
9	Serratura apertura pannello
10	Pulsante emergenza
11	Reset allarme

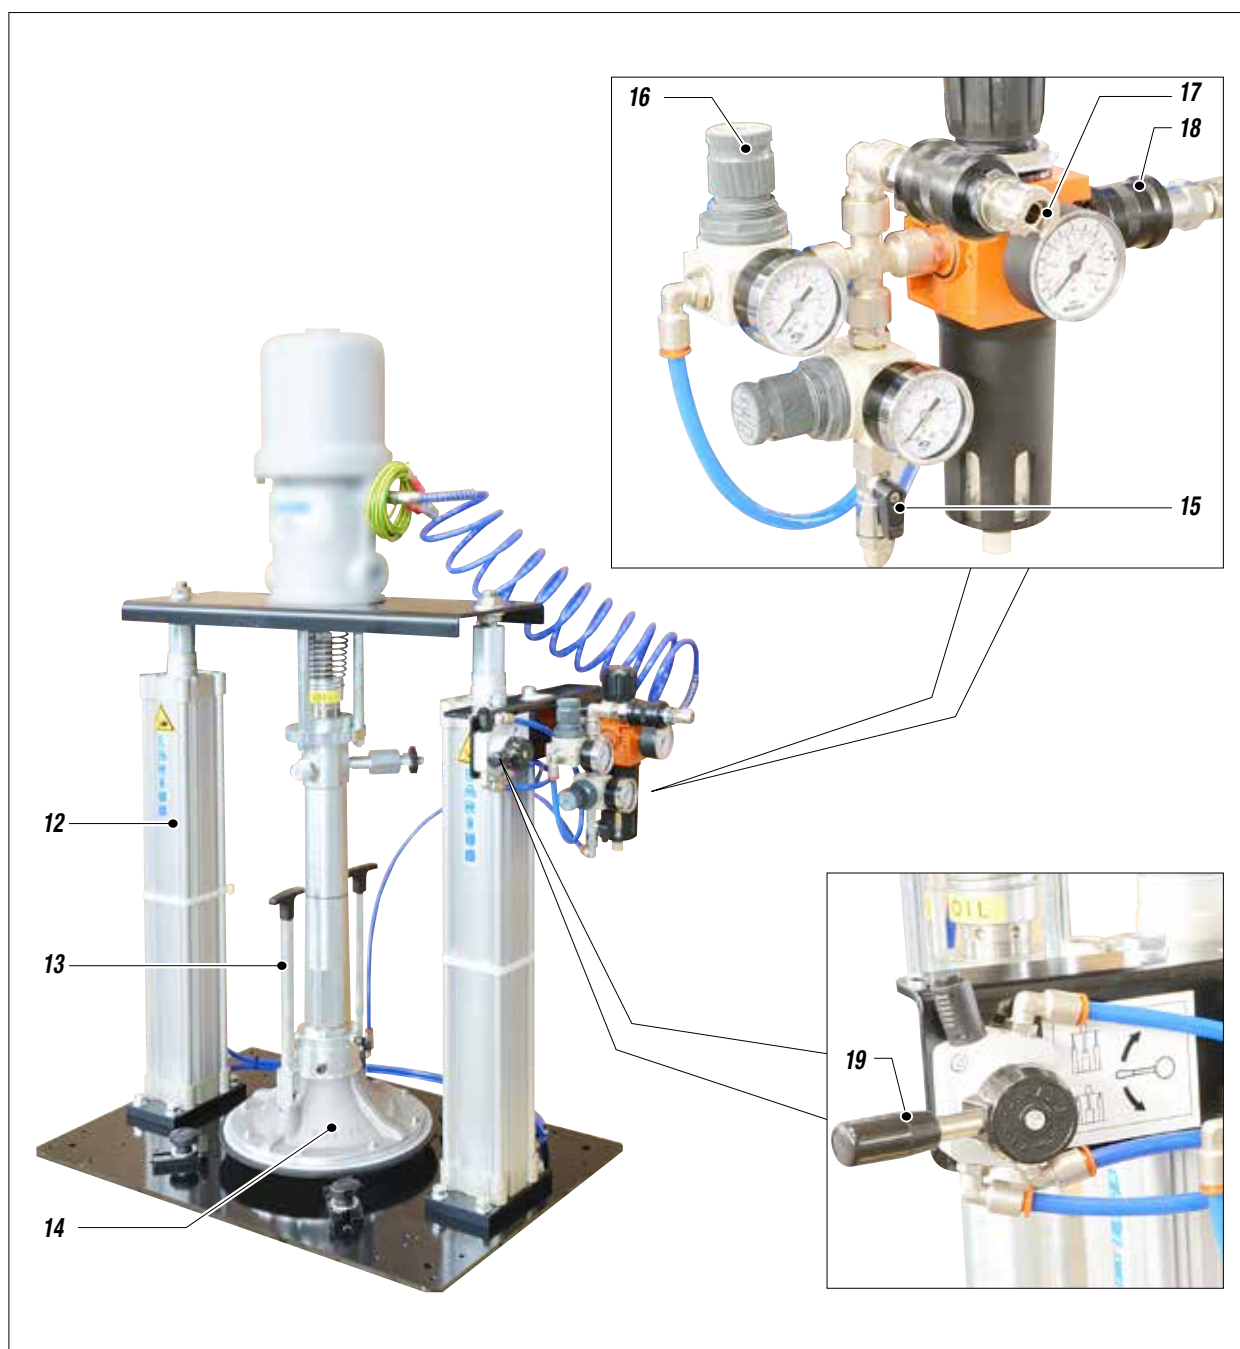**PARANCO BICOLONNA 30 LT CON COMANDO A LEVA**

Pos.	Descrizione
12	Cilindro di sollevamento
13	Valvola di spurgo
14	Piatto premante
15	Valvola immissione aria nel fusto


Pos.	Descrizione
16	Regolatore pressione cilindri di sollevamento
17	Attacco aria principale
18	Valvola apertura/chiusura aria principale pompa
19	Leva manuale salita/discesa paranco

POMPA VEGA 13:1

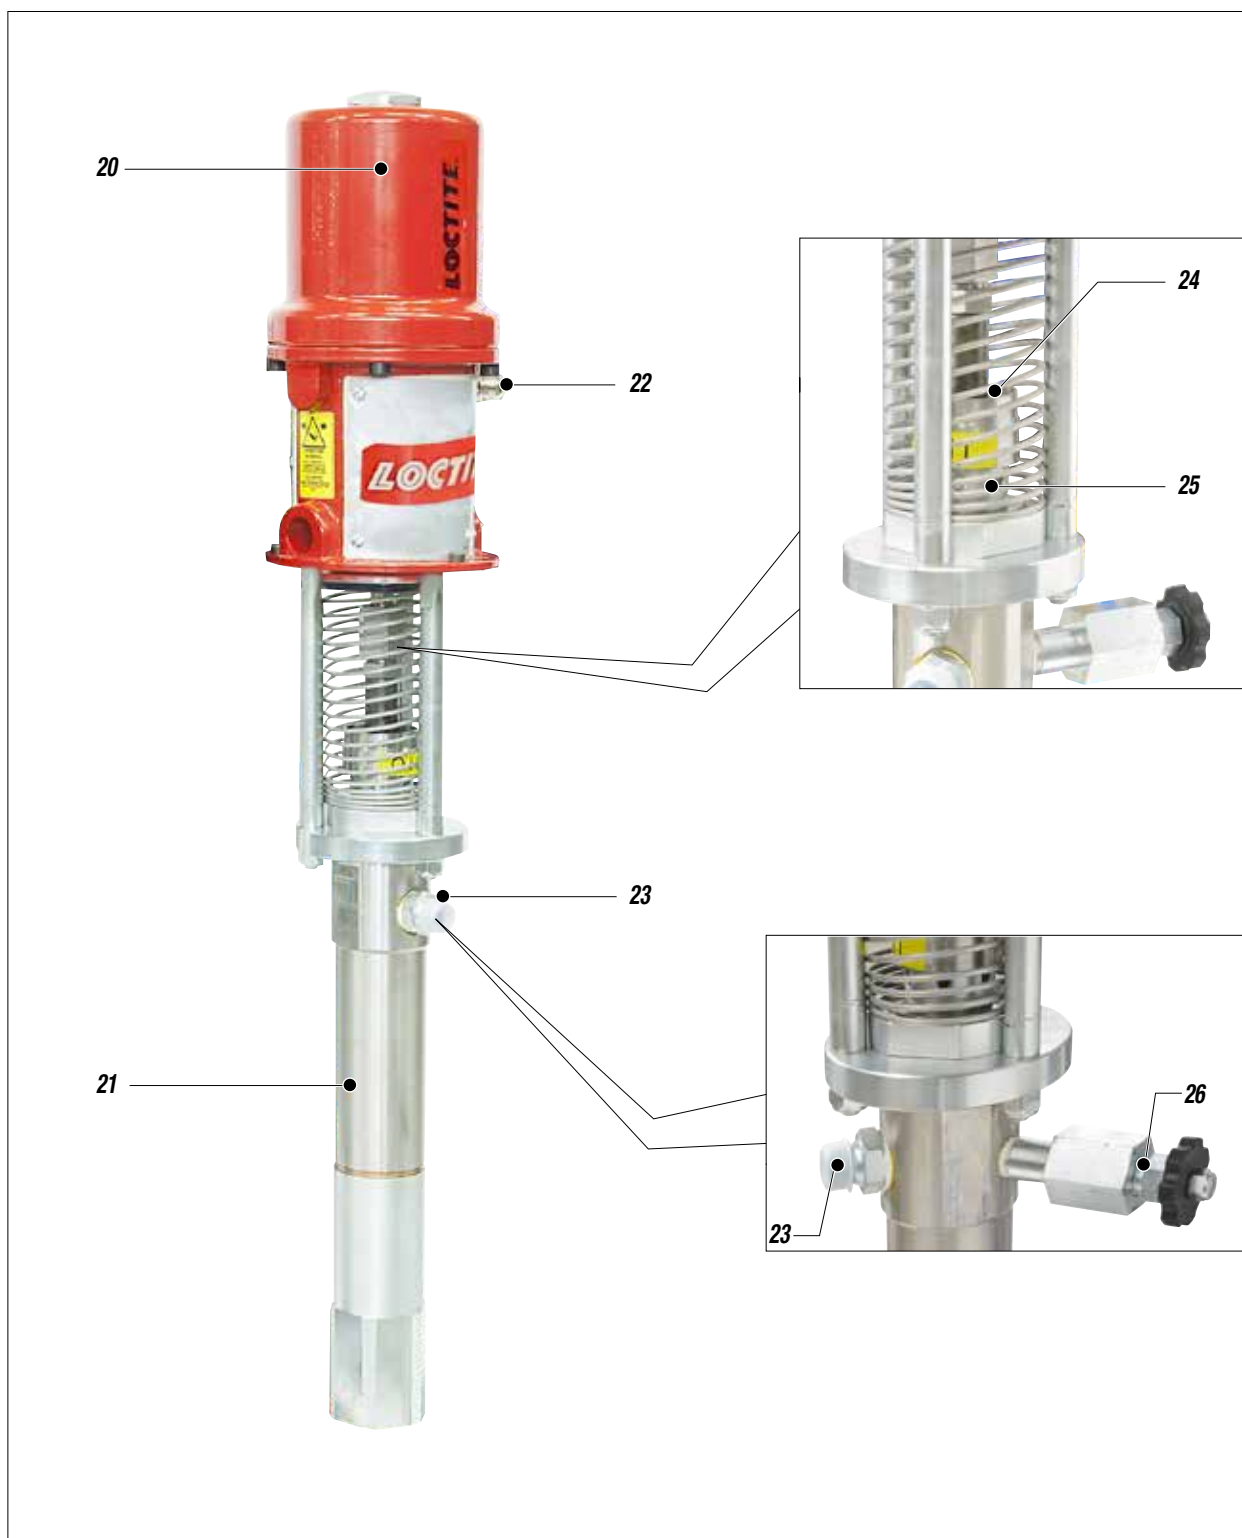

Pos.	Descrizione
20	Motore pneumatico
21	Gruppo pompante materiale
22	Ingresso aria motore pompa
23	Uscita materiale

Pos.	Descrizione
24	Tazza porta lubrificante
25	Ghiera premiguarnizioni superiori
26	Valvola di spurgo

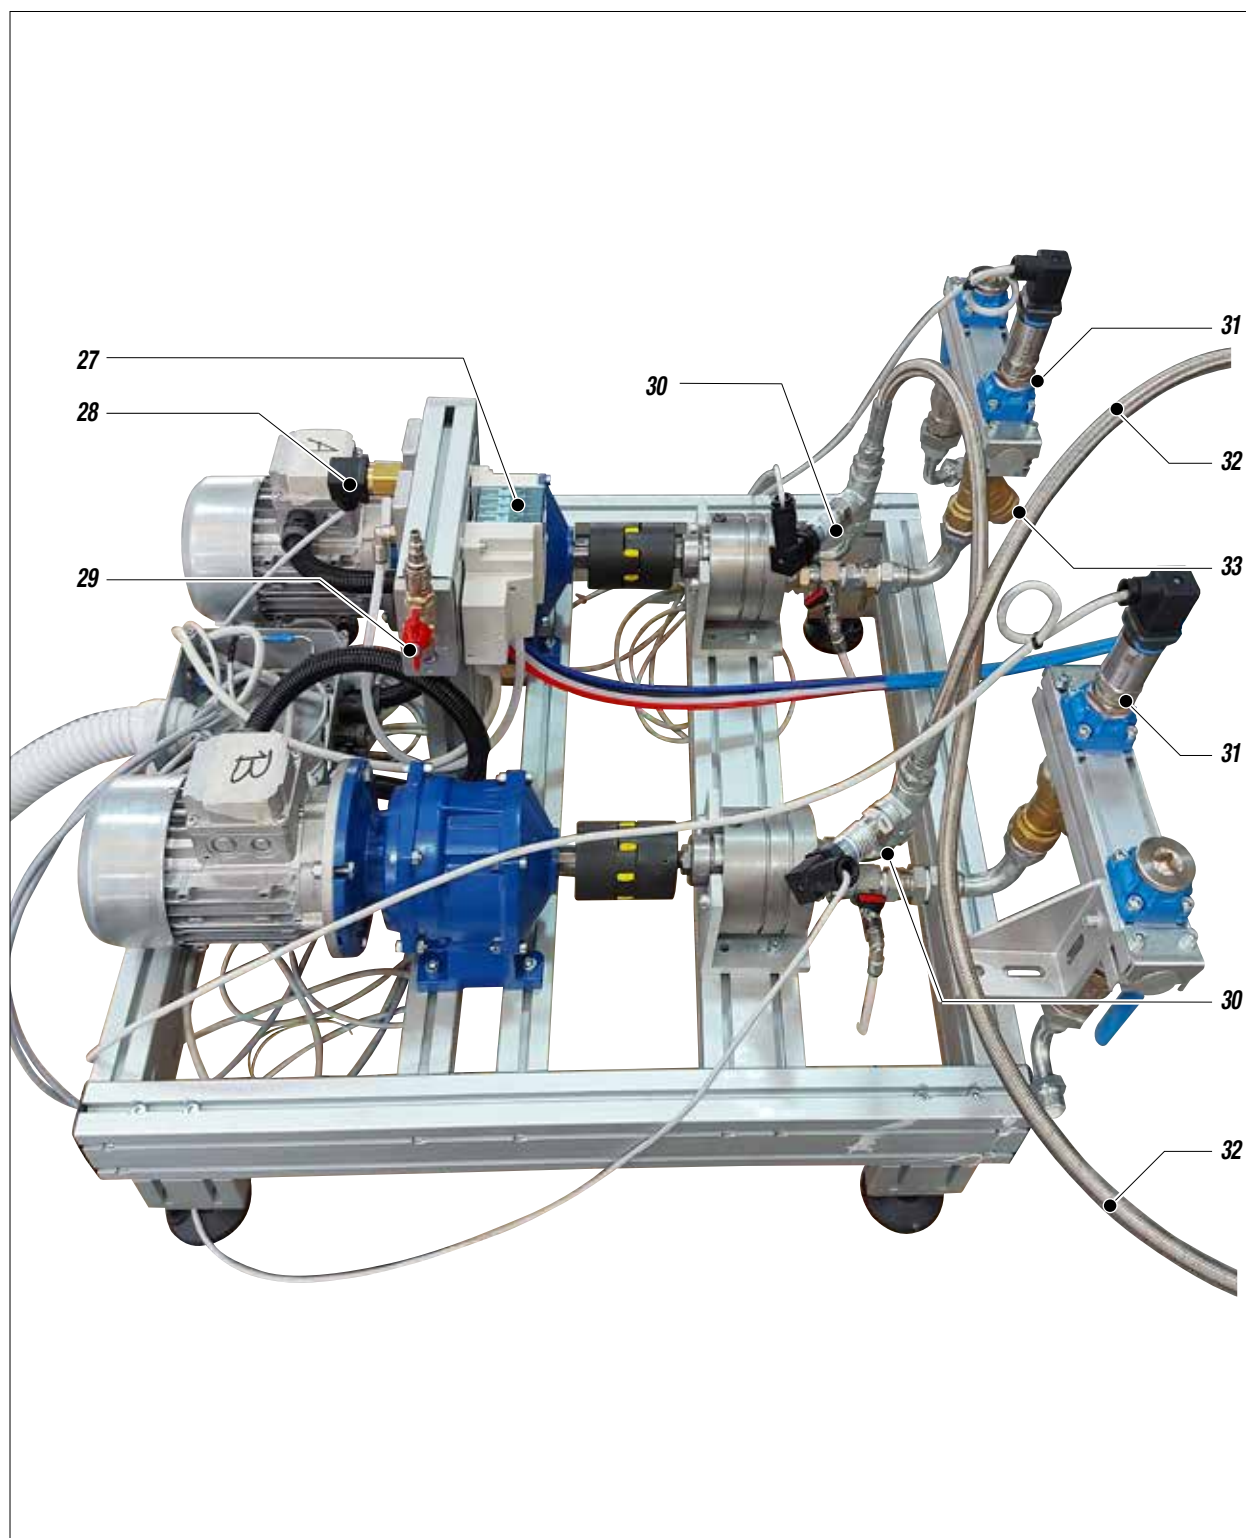**POMPE INGRANAGGI**

Pos.	Descrizione
27	Pacco elettrovalvole
28	Pressostato aria
29	Rubinetto aria
30	Trasduttore di pressione


Pos.	Descrizione
31	Sensore di livello
32	Tubo prodotto alla pistola
33	Filtro

PISTOLE



Pos.	Descrizione
34	Pistole
35	Tubo prodotto dalle pompe
36	Ugello pistola

REGOLATORE DI FLUSSO 7130

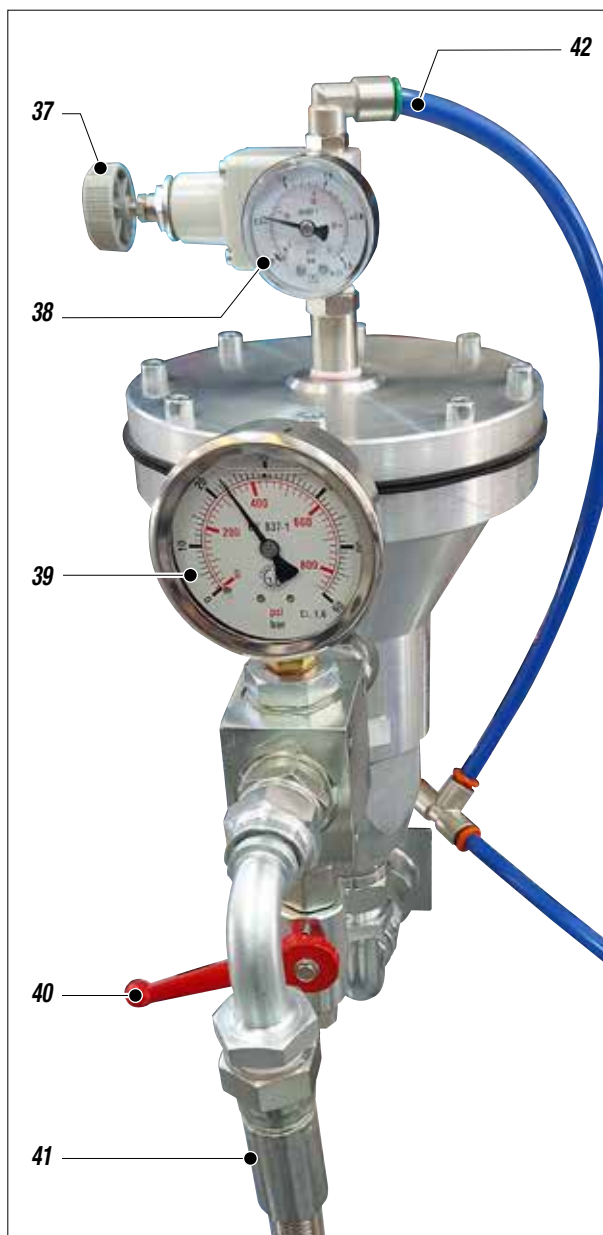

Pos.	Descrizione
37	Manopola regolazione pressione in ingresso
38	Manometro pressione ingresso
39	Manometro pressione in uscita
40	Rubinetto apertura/chiusura
41	Uscita prodotto
42	Tubo alimentazione aria




MESSA A PUNTO

CONTROLLO DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA




Controllare che l'impianto sia provvisto di messa a terra. Usare una spina elettrica che garantisca la messa a terra dell'impianto.

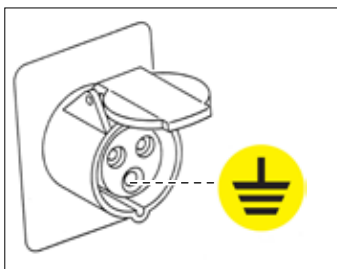

La macchina deve essere alimentata a 220V in corrente alternata.



Qualora si voglia utilizzare un cavo elettrico di prolunga tra l'apparecchiatura e la presa, esso deve avere le stesse caratteristiche del cavo in dotazione (sezione minima del filo 4 mm²) e con una lunghezza max di 50 metri. Lunghezze superiori e diametri inferiori possono provocare eccessive cadute di tensione e un anomalo funzionamento dell'apparecchiatura

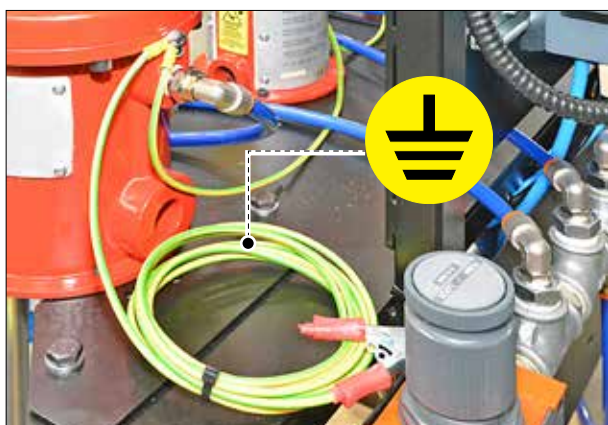

Per evitare shock elettrici durante lo smontaggio e il controllo dell'apparecchiatura elettronica, attendere per 5 minuti dopo aver scollegato il cavo di alimentazione, in modo che l'elettricità immagazzinata dai condensatori durante il lavoro venga dissipata. Inoltre occorre controllare lo stato del cavo di messa a terra per evitare il rischio di scosse.



Prima di effettuare qualsiasi controllo sull'apparecchiatura (*manutenzione, pulizia, sostituzione di parti*) spegnere la macchina e attendere il completo arresto.

Durante le procedure di controllo, tenersi lontani da parti elettriche e in movimento per evitare rischi di scosse e di schiacciamento delle mani.

ATTENZIONE :



- NON alterare in nessun modo lo spinotto della presa di messa a terra.
- Utilizzare SOLO collegamenti elettrici provvisti di messa a terra.
- Accertarsi che eventuali prolunghie di messa a terra siano integre.
- Utilizzare ESCLUSIVAMENTE i cavi di prolunga a tre fili.
- Evitare il contatto diretto con la pioggia. Conservare l'apparecchiatura in un posto asciutto e privo di umidità.

COLLEGAMENTO DELLE APPARECCHIATURE ALLA LINEA PNEUMATICA

Le macchine e i relativi componenti necessitano di allacciamento alla rete di fornitura dell'aria compressa per gli asservimenti pneumatici.

Controllare che la linea dell'aria a cui vengono attaccate le singole macchine sia in grado di offrire costantemente 8 bar di pressione.

COMPONENTI CHE NECESSITANO DI COLLEGAMENTO PNEUMATICO

- Paranchi pneumatici 30 litri
- Pompe VEGA 13:1
- Regolatori di flusso
- Pompe a ingranaggi



NOTA

Per i relativi collegamenti pneumatici si rimanda ai manuali dei singoli componenti


FUNZIONAMENTO

CARICAMENTO MATERIALE NELLE POMPE

- Collegare la macchina alla corrente e successivamente alla linea dell'aria.
- Assicursarsi che la pompa (J1) sia alimentata pneumaticamente e verificare che la relativa valvola a corsoio (J2), posta in prossimità della pompa, sia aperta.
- In prossimità della pompa che si vuole caricare, collocare il fusto da 30 lt (J3) contenente il prodotto e aprire il rubinetto di ricircolo (J4).

INNESCO POMPA (spurgo)

- Spostare la valvola a corsoio (J2) in posizione 'aperto' e incrementare la pressione dell'aria tramite la manopola di regolazione (J5) e attendere la fuoriuscita del prodotto dalla valvola di spurgo (J6): questa operazione è chiamata di innesco pompa (o spurgo) e va eseguita ogni volta che il prodotto viene a mancare o quando è necessario caricare un nuovo prodotto.
- Quando il prodotto esce dalla valvola di spurgo (J6) chiudere il rubinetto (J4) e incrementare la pressione di lavoro della pompa. La pressione va regolata in funzione delle esigenze dell'operatore.
- Eseguire le stesse operazioni su tutte le pompe

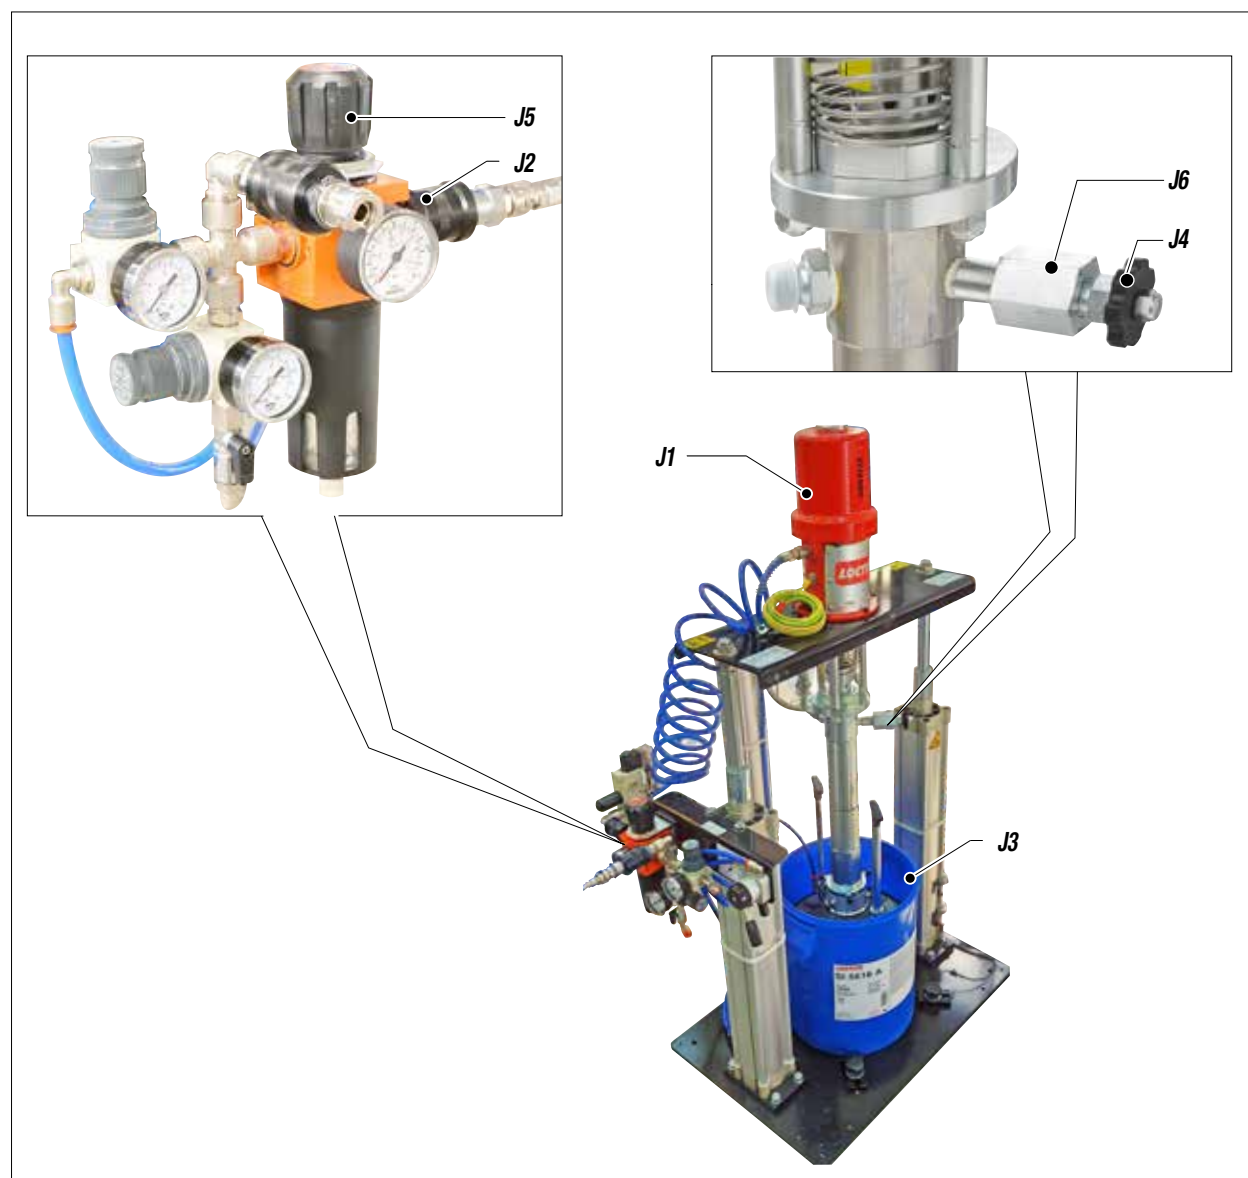



LARIUS srl

Via Antonio Stoppani 21 - 23801 Calolziocorte (LC) ITALY
TEL. +39 0341 621152 - Fax +39 0341 621243 - larius@larius.com

[www. .com](http://www.larius.com)

